



COMUNE DI GIRIFALCO
(Provincia di Catanzaro)

**Progetto Definitivo
per il Restauro
Conservativo della
Chiesa di San Rocco**

CHIESA DI S. ROCCO - Progetto

Committente
Parrocchia S. Maria delle Nevi
Girifalco
Parroco Don Francescantonio De Gori

Progettista
Arch. Rocco CRISTOFARO

Direttore dei lavori
Arch. Rocco CRISTOFARO

Elaborato: RESTAURO SEZIONE LONGITUDINALE
RILIEVO DEL DEGRADO E PROGETTO DI INTERVENTO

Ubicazione: Piazza Vittorio Emanuele II*


REST.05

Scala
1:75

Data
Gennaio 2023

ASSOCIATI
ARCHITETTURE & INGEGNERIE

ARCHITECTURE WORKSHOP
Via Senatore Todaro, 99 - 88020 - CORTALE (CZ)
WWW.CSASSOCIATI.EU
@ INFO@CSASSOCIATI.EU
Tel. +0390968.76919
P.IVA 02636640795

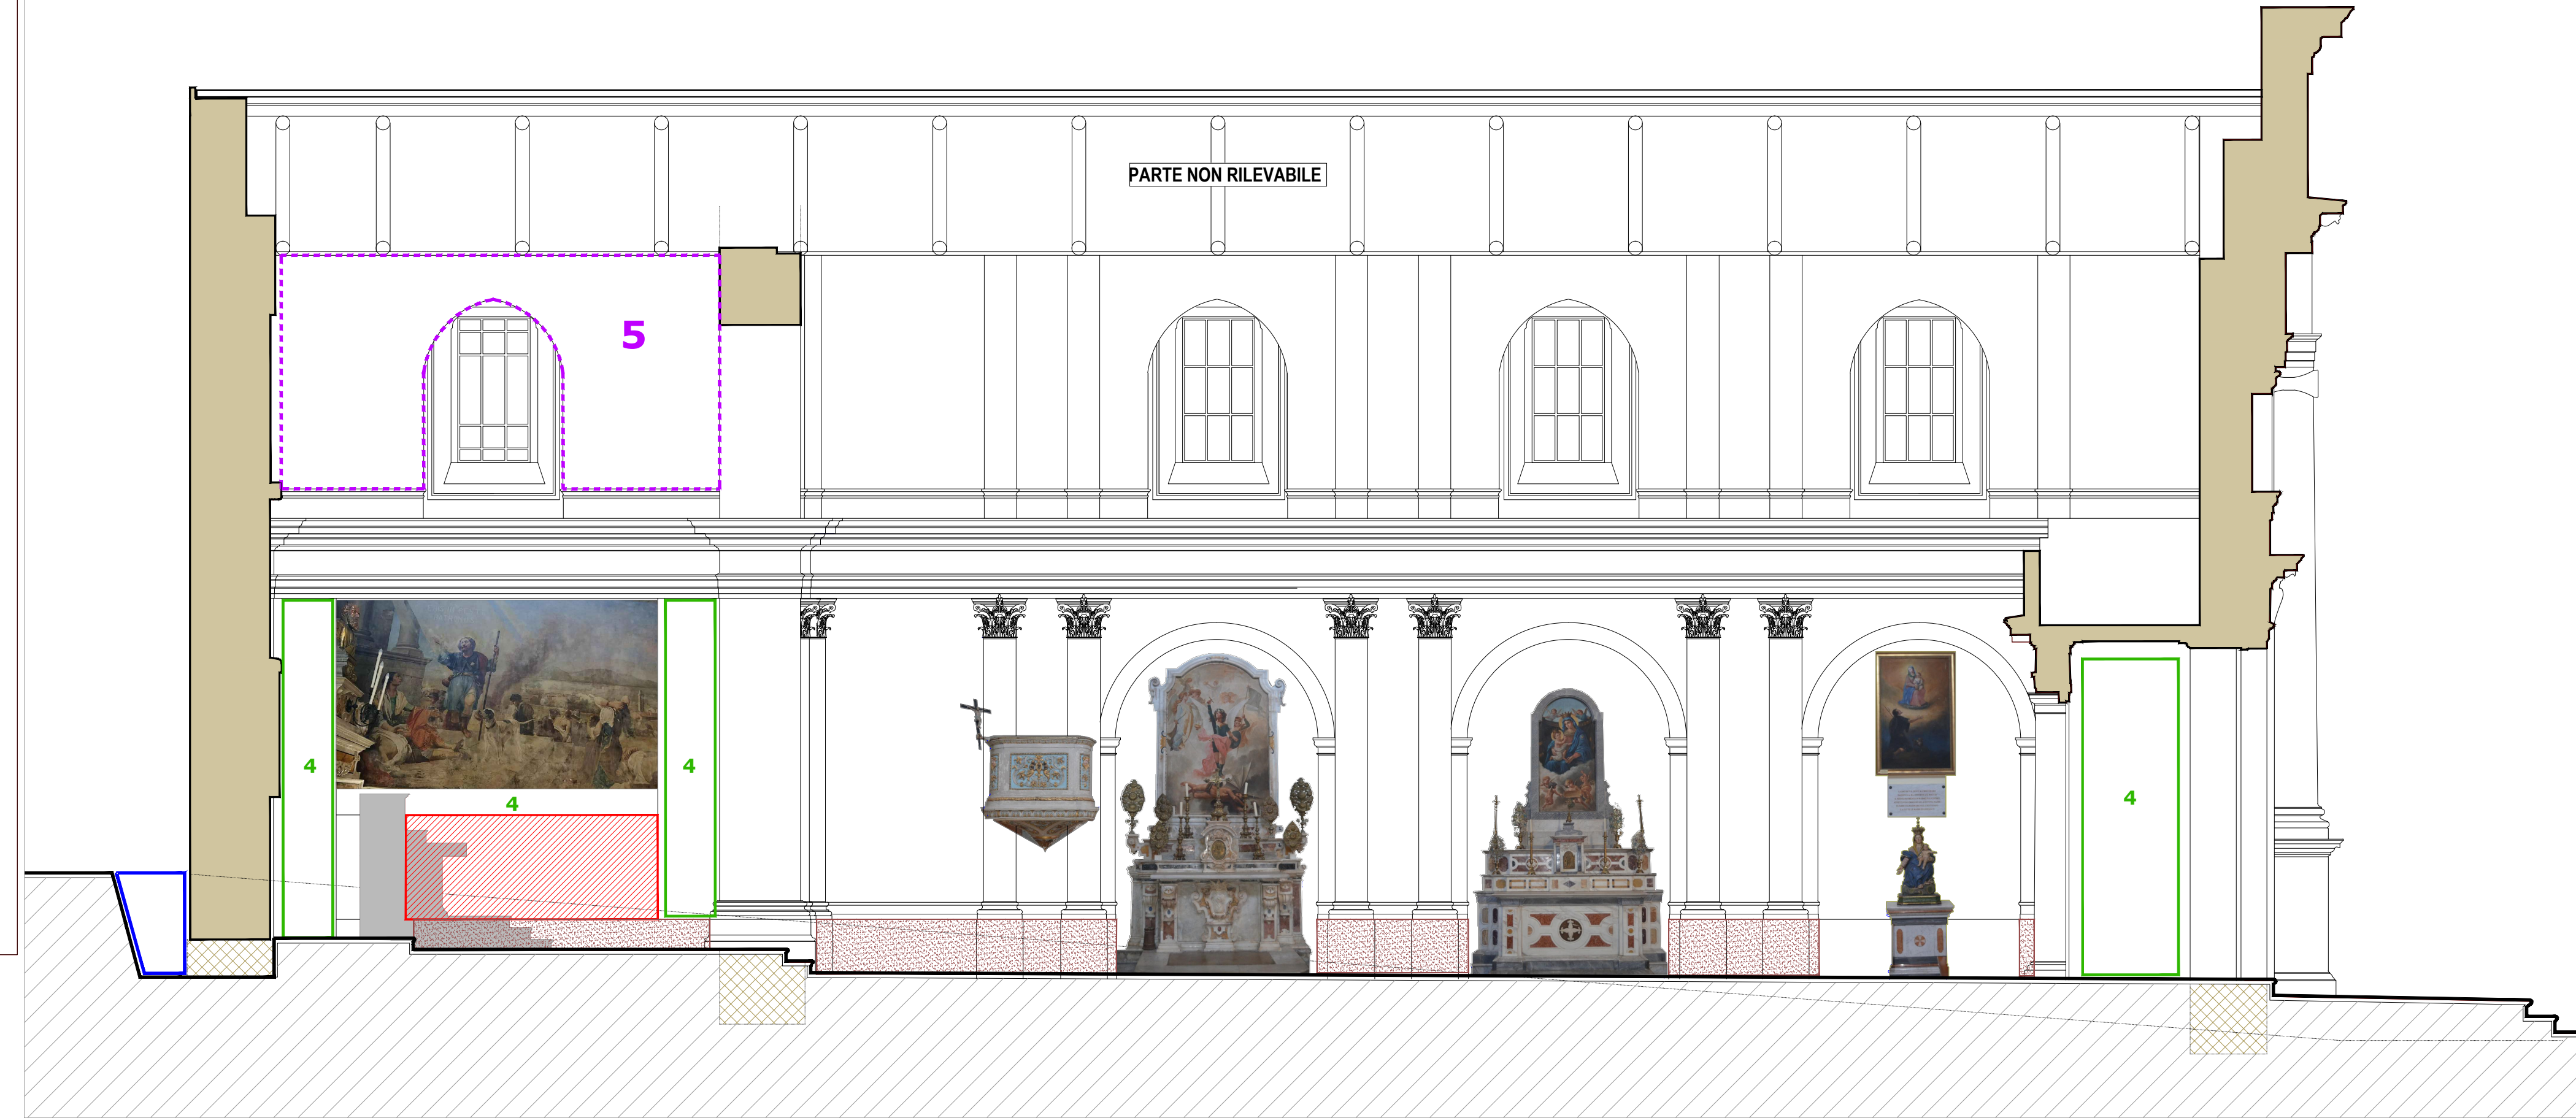

LEGENDA	DEGRADO RILEVATO	INTERVENTO DI RESTAURO	NOTE
1	UMIDITA' DIFFUSA PER RIVESTIMENTO MARMOREO Rivestimento della parete con marmo rosa perlato e presenza di distacco e conseguente umidità sul paramento interno	Rimozione meccanica del rivestimento marmoreo, spicconatura dell'intonaco sottostante (fino alla muratura) e successiva messa in opera di intonaco deumidificante dello spessore minimo di cm 4	Vedi foto 1
2	UMIDITA' DI RISALITA PEE BASAMENTO IN MARMO GRIGIO/NERO Presenza sull'intera fascia di umidità di risalita	Rimozione meccanica del rivestimento marmoreo, spicconatura dell'intonaco sottostante (fino alla muratura) e successiva messa in opera di intonaco deumidificante dello spessore minimo di cm 4	Vedi foto 2
3	INFILTRAZIONI DI ACQUA SUL PARAMENTO MURARIO Totale mancanza di isolamento del muro perimetrale da infiltrazioni proveniente dal terreno adiacente e dall'umidità di risalita	Realizzazione di sistema di drenaggio e di isolamento Vedi particolare allegato alla TAV. REST. 01 (Particolare 1)	Vedi particolare 1 di cui alla Tav. REST.01
4	DISTACCOMENTO DELL'INTONACO PER RIGONFIAMENTO Perdita della coesione dell'intonaco, con messa in luce della muratura e/o l'intonaco sottostante	Spicconatura dell'intonaco RIGONFIATO (fino alla muratura) e successiva messa in opera di intonaco deumidificante dello spessore minimo di cm 4	Vedi foto 3 e 4
5	DIPINTO MURALE SU FRESCO Presenza di muffe e di micro fessurazioni oltre al deposito di materiale incoerente su tutta la superficie della volta	Interventi di restauro del dipinto mediante pulitura della pellicola pittorica, svelinatura della superficie con l'ausilio di spugne e bisturi... ecc. (vedi relazione specialistica)	Vedi foto 5

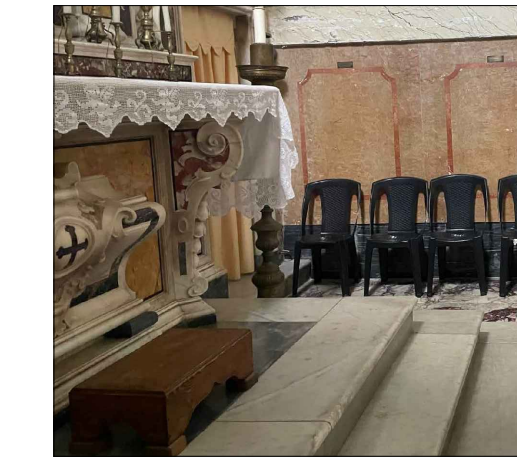


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5