


INTERVENTO DI RESTAURO DELLE MURA DI CINTA E DEI CORPI DI FABBRICA INTERMEDI CON RICOSTRUZIONE DEI CAMMINAMENTI DI RONDA, CON DESTINAZIONE A PERCORSO DI DOCUMENTAZIONE STORICO CULTURALE DELL'ARCHITETTURA MEDIEVALE



COMUNE DI GRADARA (PU)

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Progettazione: Studio Tecnico
dot. Arch. ROMANO PELLEI
Sforzacosta - Macerata - via B. Tano 48
tel. fax 0733201297 - email: r.lopelei@tin.it
Calcoli strutturali:
Dott. Ing. Diego Damen
63815 Monte San Pietrangeli

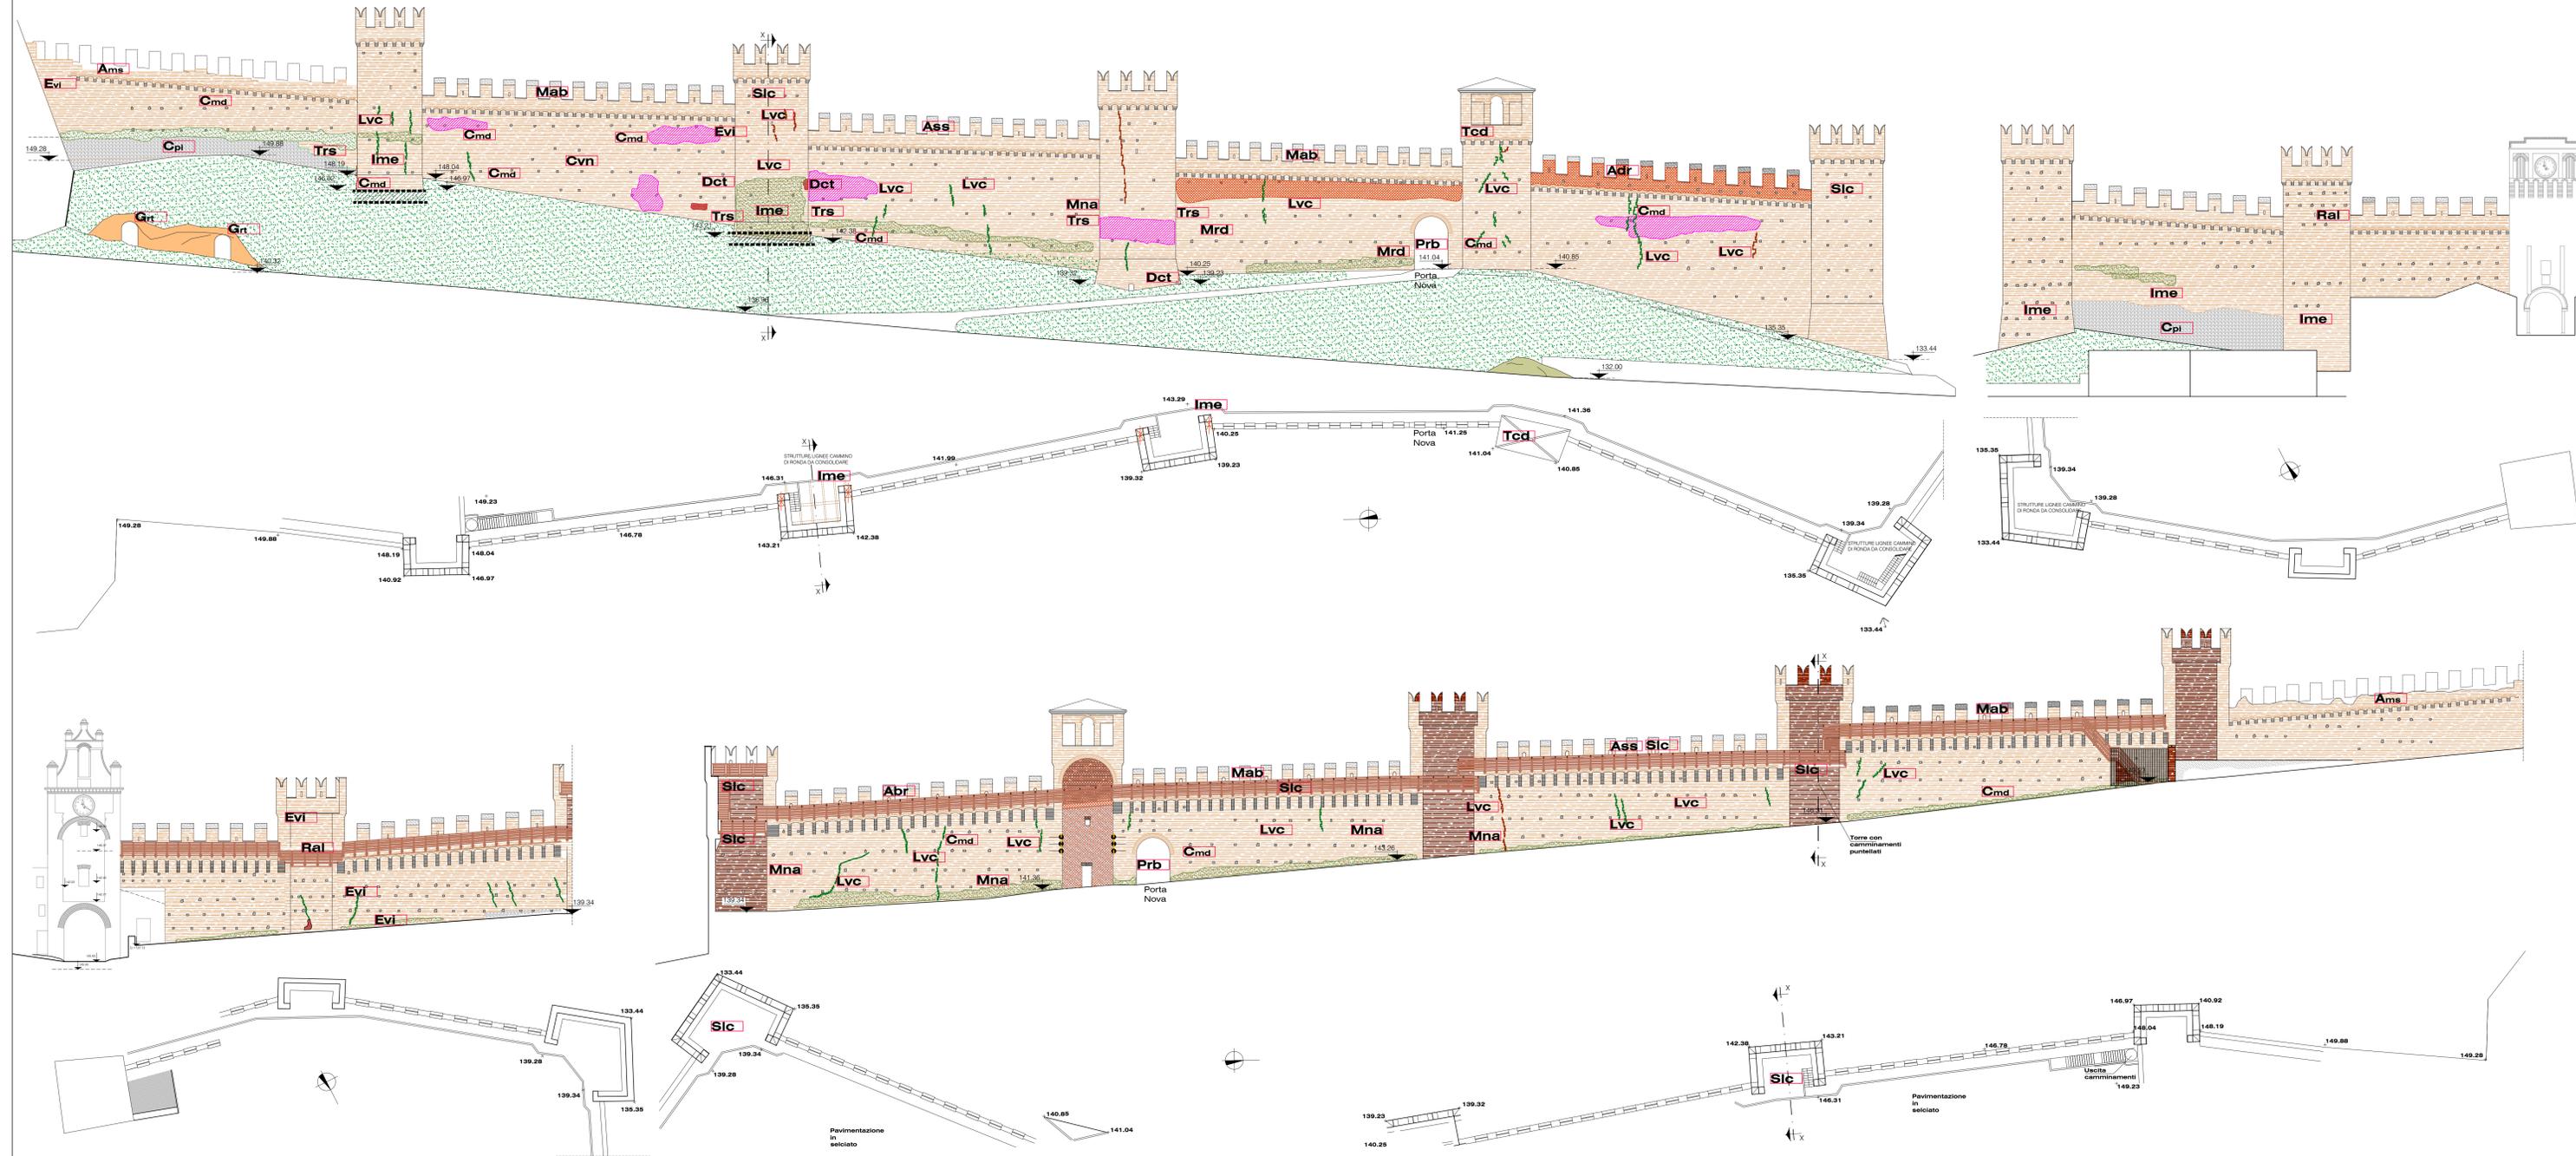

LEGENDA

- Ams** APPARATO A SPORGERE PRIVO DI MERLI E CON ARCHETTI E BECCATELLI SCONNESSI
- Cmd** TRATTO DI CORTINA CON MATTONI PARZIALMENTE DEGRADATI CON CONNESSURE DISGREGATE
- Cpi** CORTINA IN PIETRA NELLA ZONA INFERIORE
- Grt** GROTTIE RICAVATE NEL TERRENO ROCCIOSO DI BASE
- Trs** TRATTO ANGOLARE DELLA TORRE RICOSTRUITO E SCONNESSO CON LESIONI E MURATURA DISGREGATA E DISTACCHI DAL MURO DI CORTINA
- Mab** MERLI DELL'APPARATO A SPORGERE RICOSTRUITI ED IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE
- Lvc** LESIONI CONTINUE VERTICALI SULLA CORTINA MURARIA
- Cvn** MURATURA DI CORTINA COMPOSTA DA MATTONI VECCHI ED INSERIMENTO DI NUOVI
- Ass** APPARATO A SPORGERE RICOSTRUITO CON MERLI, BECCATELLI ED ARCHETTI PARZIALMENTE SCONNESSI
- Mnd** MURATURA CON MATTONI NUOVI PARZIALMENTE DEGRADATI E CONNESSURE DISGREGATE
- Mrd** TRATTO DI CORTINA CON MURATURA RECENTE IN PARTE DISGREGATA
- Tcd** TORRE CAMPANARIA IN STATO DI PARTICOLARE DISSESTO IN SOMMITA' E CON ORNATO DA RICOMPORRE E LESIONI PASSANTI
- Adr** MERLI ED APPARATO A SPORGERE IN GRAVE DISSESTO CON BECCATELLI ED ARCHETTI DA RICOMPORRE E CONSOLIDARE
- Prb** PORTA DI INGRESSO AD ARCO CON MURATURA DA RIPRENDERE ALLA BASE DEI PIEDRITTI
- Abr** ARCHETTI E BECCATELLI DEL CAMMINAMENTO DI RONDA DA RICOMPORRE E/O RIPRENDERE
- Mna** TRATTO MURARIO D'ANGOLO RICOSTRUITO CON NUOVA MURATURA
- Ime** INFILTRAZIONE ACQUE METEORICHE DA ELIMINARE
- Ral** RICOMPOSIZIONE ARCHIBUGIERA LESIONATA
- Bpr** BUCHE PONTAIE DA RISAGOMARE
- Evi** ESTIRPAZIONE VEGETAZIONE INVASIVA
- Dct** DISTACCHI TRA MURATURE TORRE E CORTINA

SCHEMI INTERVENTI

- SOTTOFONDAZIONI
- RIPRESA A CUCII E SCUCII SULLE LESIONI
- SOSTITUZIONE DEI LATERIZI
- PIÚ DETERIORATI E STILATURA FACCIA VISTA
- CONSOLIDAMENTO ORDITURE LIGNEE
- CAMMINO DI RONDA CON SOSTITUZIONE ELEMENTI DANNEGGIATI
- RICONFORMAZIONE BUCHE PONTAIE LESIONATE
- ANCORAGGI CON BARRE IN ACCIAIO INOX
- BECCATELLI ED ARCHETTI DA CONSOLIDARE
- DISSESTI DEL PARAMENTO MURARIO
- CONNESSURE DISGREGATE
- INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE
- MURATURE DEGRADATE E CONNESSURE DISGREGATE
- CORTINA IN PIETRA
- LESIONI SULLE MURA DI CORTINA
- RIPRESE DANNEGGIATE SU LESIONI PREESISTENTI
- BUCHI PONTAI - (esemplificazione)