

COMUNE DI GIRIFALCO
(Provincia di Catanzaro)

Progetto Definitivo per il Restauro Conservativo della Chiesa di San Rocco

Elaborato: STATO DI FATTO CON LETTURA STRUTTURALE - Prospetti -

Ubicazione : Piazza Vittorio Emanuele II*

ARCH.07

Scala: 1:100

Data: Gennaio 2023


ASSOCIATI
ARCHITETTURA & INGEGNERIA

ARCHITECTURE WORKSHOP
Via Senatore Todaro, 90 - 88020 - CORTALE (CZ)
WWW.CASSOCIATI.IT
@ INFO@CASSOCIATI.IT
Tel. 0959096210819
P.IVA 04636640795



Committente
Parrocchia S.Maria delle Nevi
Girifalco
Parroco Don Francescantonio De Gori

Progettista
Arch. Rocco CRISTOFARO



Direttore dei lavori
Arch. Rocco CRISTOFARO

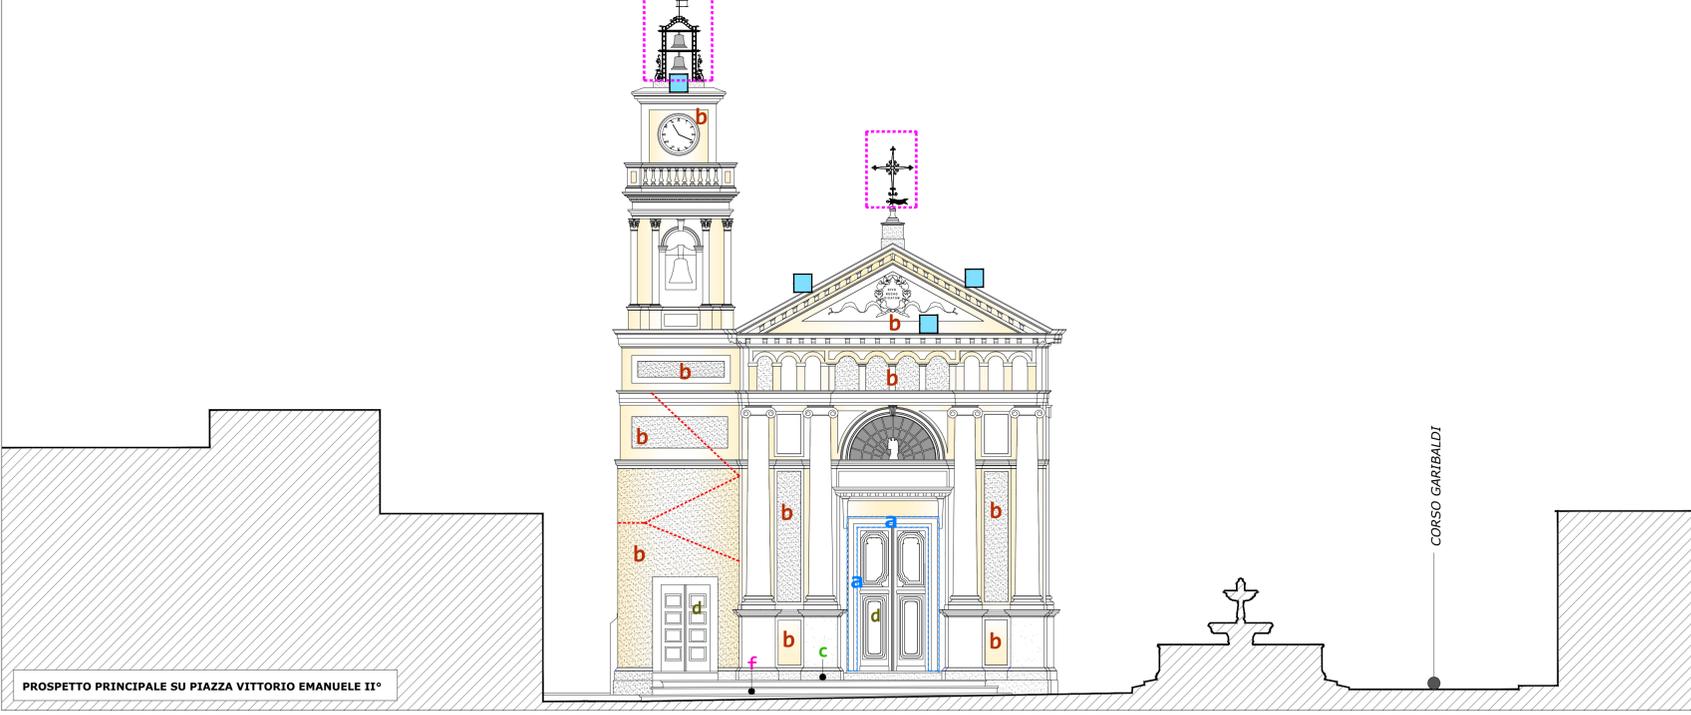

- a. Portale in elementi di pietra arenaria
- b. Intonaco rasato tipo stucco o tinteggiato
- █ Presenza di funghi e licheni su tutta la superficie della facciata
- c. Pavimento sagrato in piastrelle di graniglia da recuperare ed integrare
- f. Pedate della scala in cemento lesionati e fatiscenti
- █ Impermeabilizzazione del timpano con guaina liquida di colore nero ormai deteriorata
- █ Elementi in ferro con presenza di corrosione per degrado di natura chimica
- d. Portoni di ingresso alle navate in legno di castagno in parte degradati
- Scale di servizio al campanile in acciaio e lamiera fatiscenti e pericolose

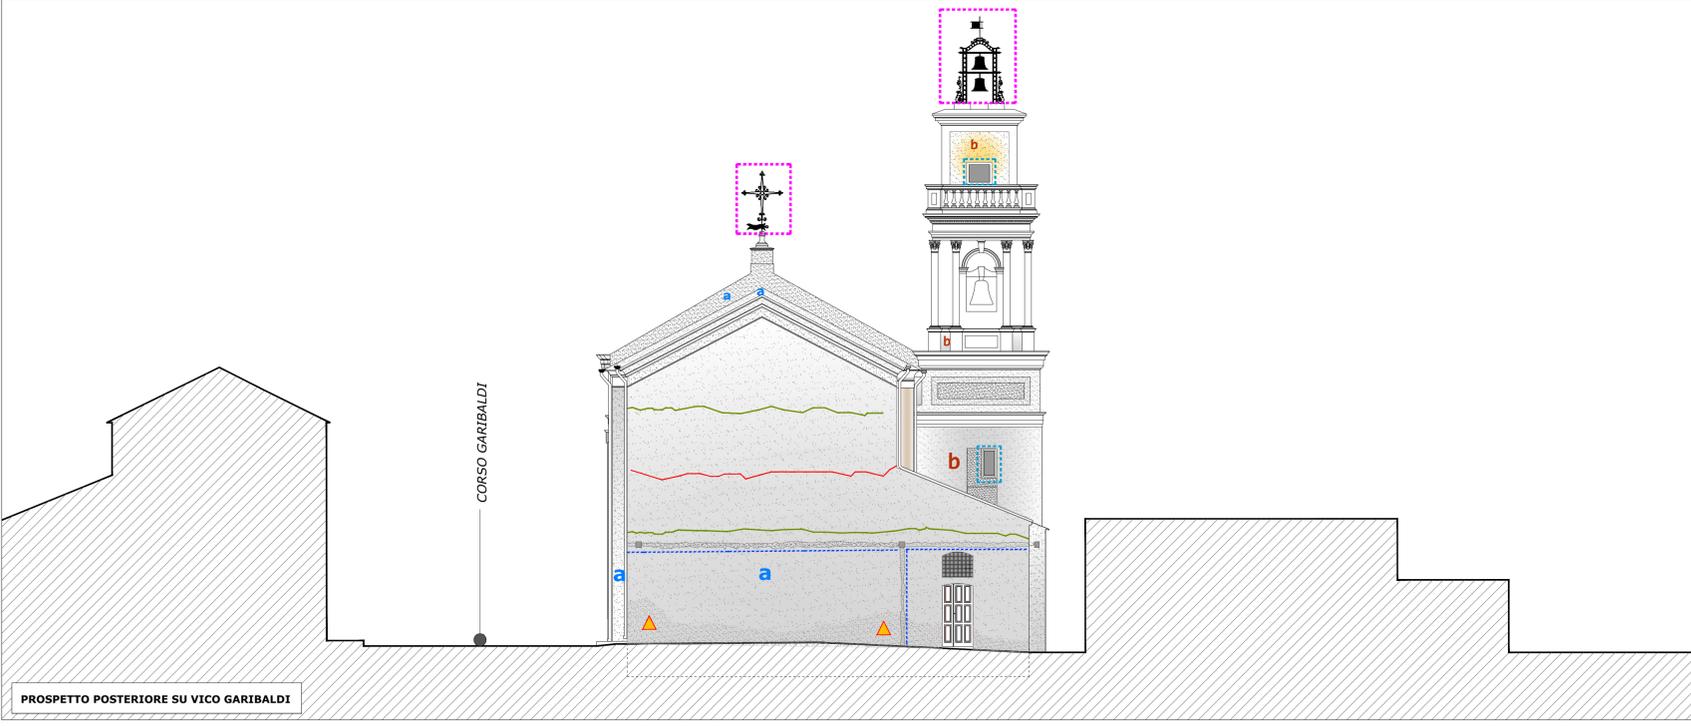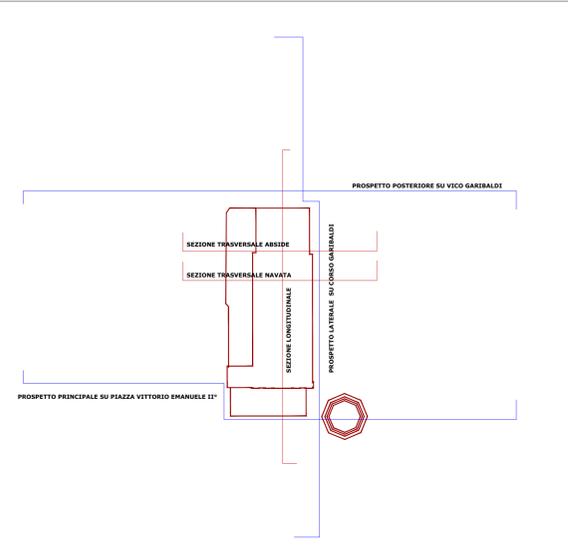

- a. Intonaco cementizio
- b. Intonaco rasato tipo stucco o tinteggiato
- █ Presenza di funghi e licheni su tutta la superficie della facciata
- Traccia sulla muratura (sospingimento condotto esterno per riparo interno) chiusa con malta cementizia
- ▲ Umidità di risalita proveniente dalle parti interrata della muratura
- Lesione superficiale (la lesione interessa solo lo strato superficiale dell'intonaco)
- Lesione aperta (la lesione interessa anche lo strato più interno della muratura)
- █ Presenza di due infissi in alluminio anodizzato colore bronzo
- █ Elementi in ferro con presenza di corrosione per degrado di natura chimica

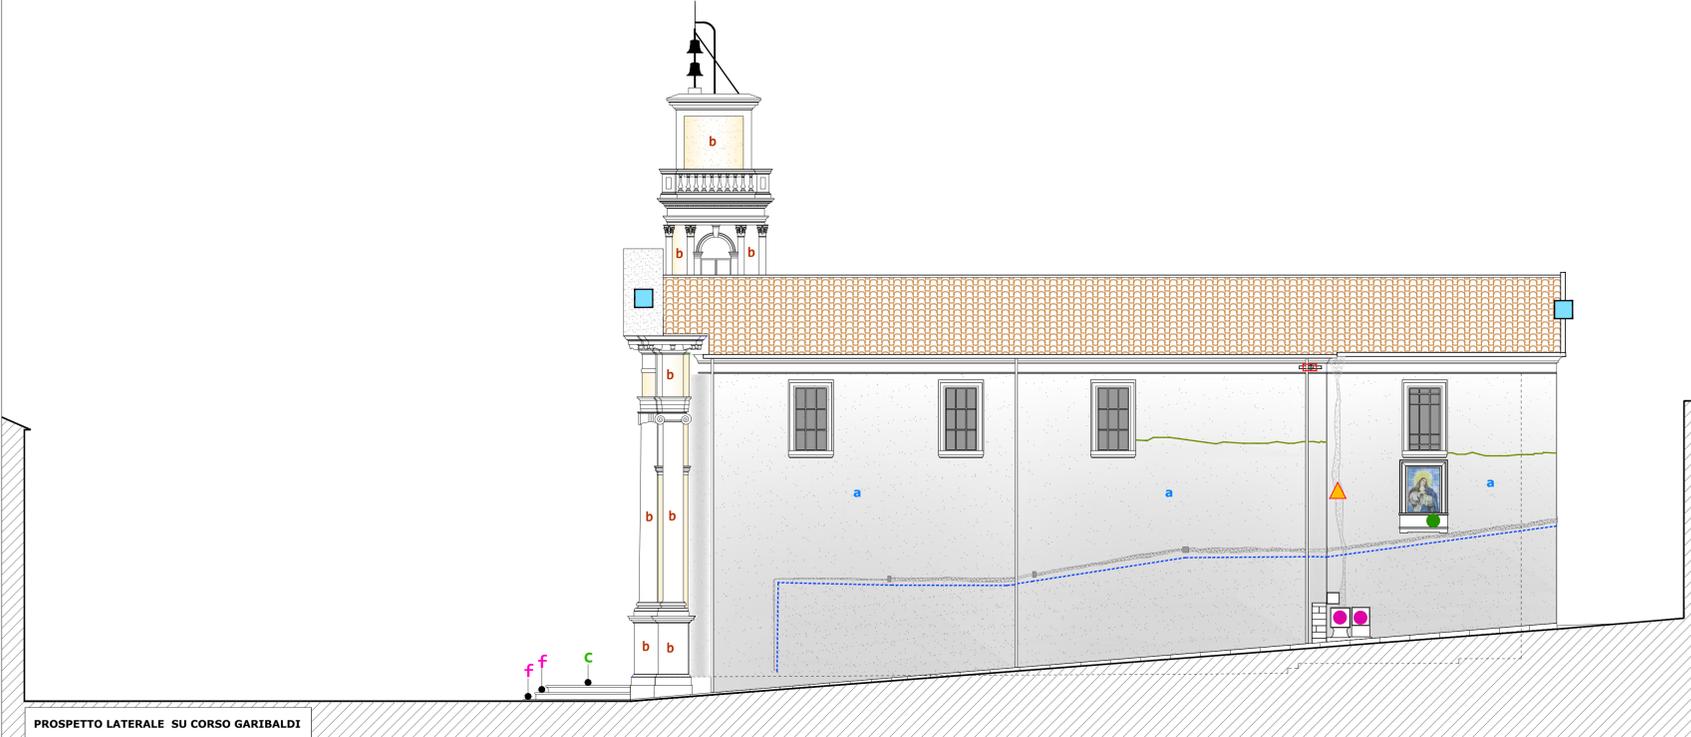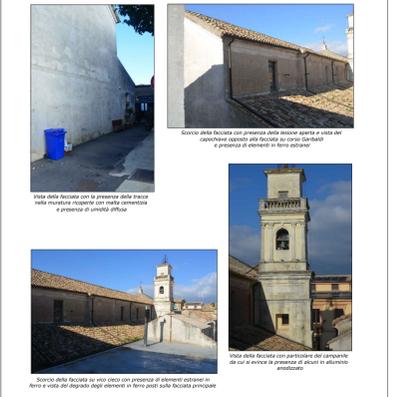

- a. Intonaco cementizio
- b. Intonaco rasato tipo stucco o tinteggiato
- c. Pavimento sagrato in piastrelle di graniglia da recuperare ed integrare
- f. Pedate della scala in cemento lesionati e fatiscenti
- █ Presenza di funghi e licheni su tutta la superficie della facciata
- Traccia sulla muratura (sospingimento condotto esterno per riparo interno) chiusa con malta cementizia
- ▲ Umidità discendente proveniente dalla gronda
- █ Presenza di due armadietti tecnologici addossati al paramento murario
- █ Impermeabilizzazione del timpano con guaina liquida di colore nero ormai deteriorata
- █ Icona in maiolica raffigurante la Vergine Immacolata
- Lesione superficiale (la lesione interessa solo lo strato superficiale dell'intonaco)
- Presenza di capochiave ricoperto in parte dall'intonaco

